



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 29.04.2025 - 275-280

Datum 29.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 275-280	Nr. 122
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 275	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 9,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 280	Insp. Länge [m] 9,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:70	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 275	00:00:00	275-280_4 08.jpg	
	0.50	A01 BABBA	Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 0,5mm breit bei 12 Uhr, Anfang	00:00:24	275-280_4 09.jpg	
	0.70	C01 BABBA	Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 12 Uhr, Änderung	00:00:53	275-280_4 10.jpg	2
	1.00	BACA	Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 300mm von 10 Uhr bis 2 Uhr	00:01:15	275-280_4 11.jpg	3
	1.60	B01 BABBA	Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 12 Uhr, Ende	00:01:51	275-280_4 12.jpg	2
	1.70	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:23		
	3.20	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:03:20	275-280_4 13.jpg	
	3.60	AEDPVC	Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid	00:03:53	275-280_4 14.jpg	
	4.30	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:04:37	275-280_4 15.jpg	
	5.50	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:04:58	275-280_4 16.jpg	
	8.70	AEDB	Werkstoffänderung - Beton	00:05:27	275-280_4 17.jpg	
	9.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 280	00:05:50	275-280_4 18.jpg	



Haltungsbilder - 29.04.2025 - 275-280

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	275-280	122



275-280_408.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 275




275-280_409.jpg, 00:00:24, 0.50m
Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 0,5mm breit bei 12 Uhr, Anfang




Haltungsbilder - 29.04.2025 - 275-280

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	275-280	122

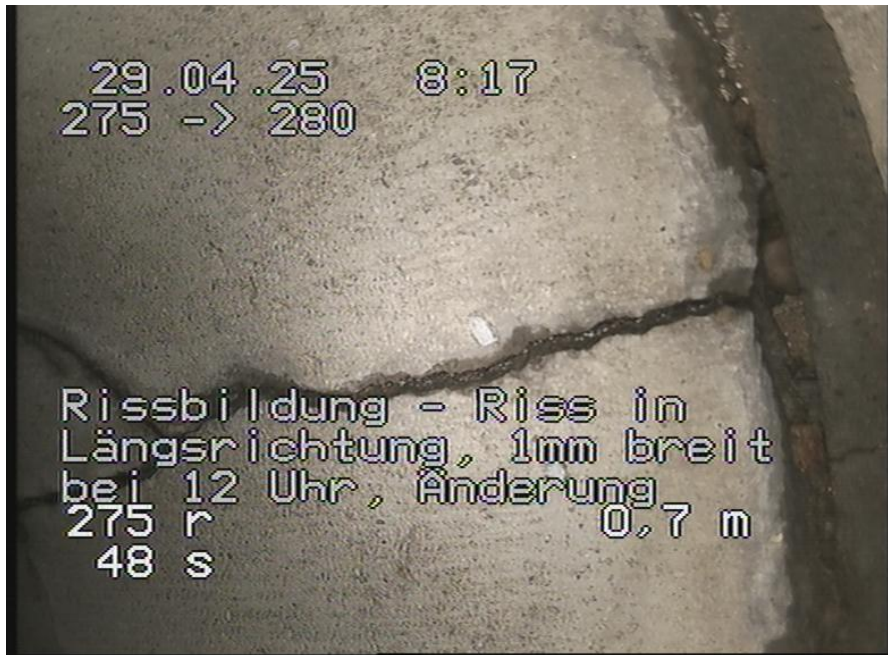

275-280_410.jpg, 00:00:53, 0.70m
Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 12 Uhr, Änderung

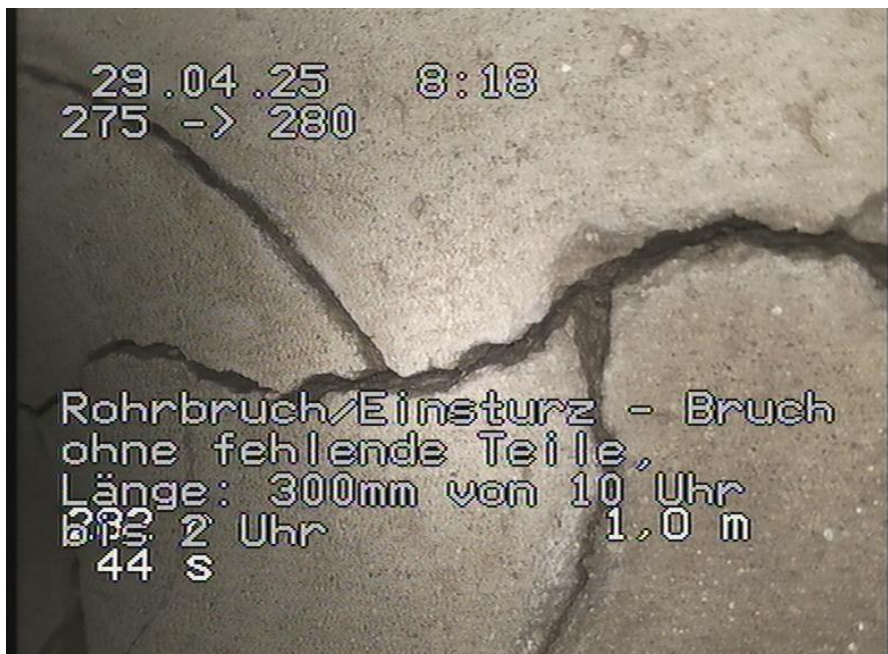


275-280_411.jpg, 00:01:15, 1.00m
Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 300mm von 10 Uhr bis 2 Uhr




Haltungsbilder - 29.04.2025 - 275-280

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	275-280	122

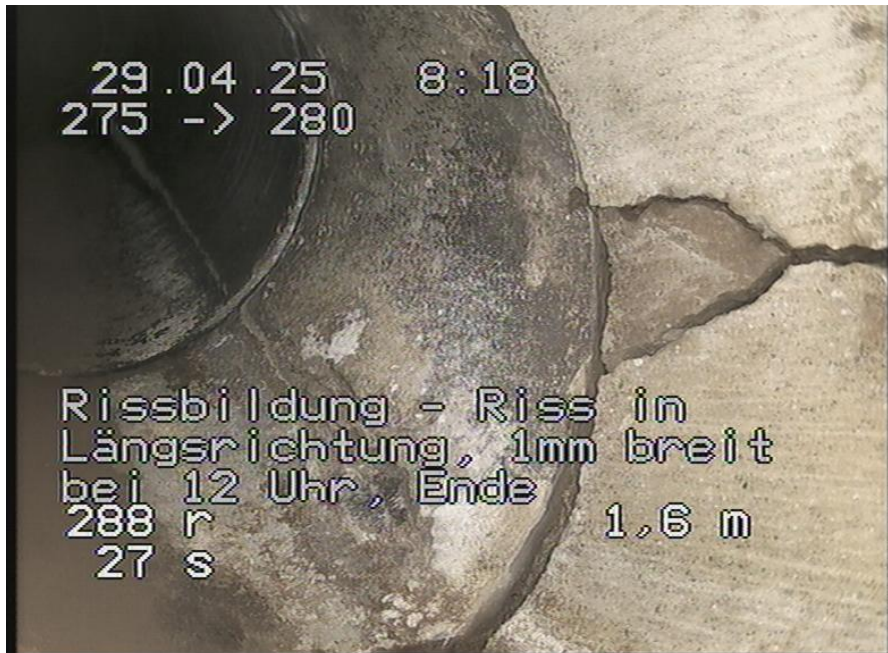

275-280_412.jpg, 00:01:51, 1.60m
Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 12 Uhr, Ende

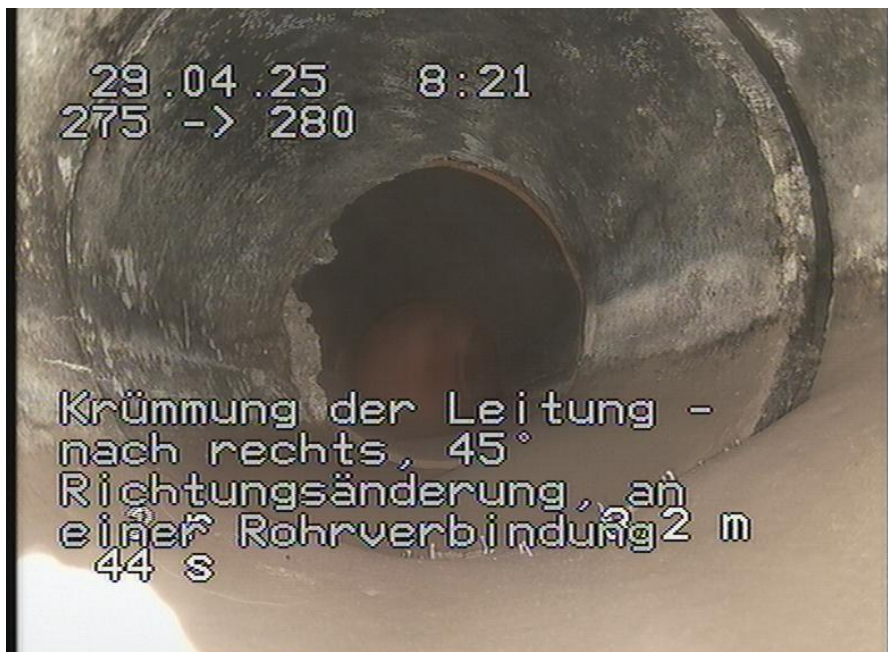

275-280_413.jpg, 00:03:20, 3.20m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 29.04.2025 - 275-280

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	275-280	122



275-280_414.jpg, 00:03:53, 3.60m
Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid

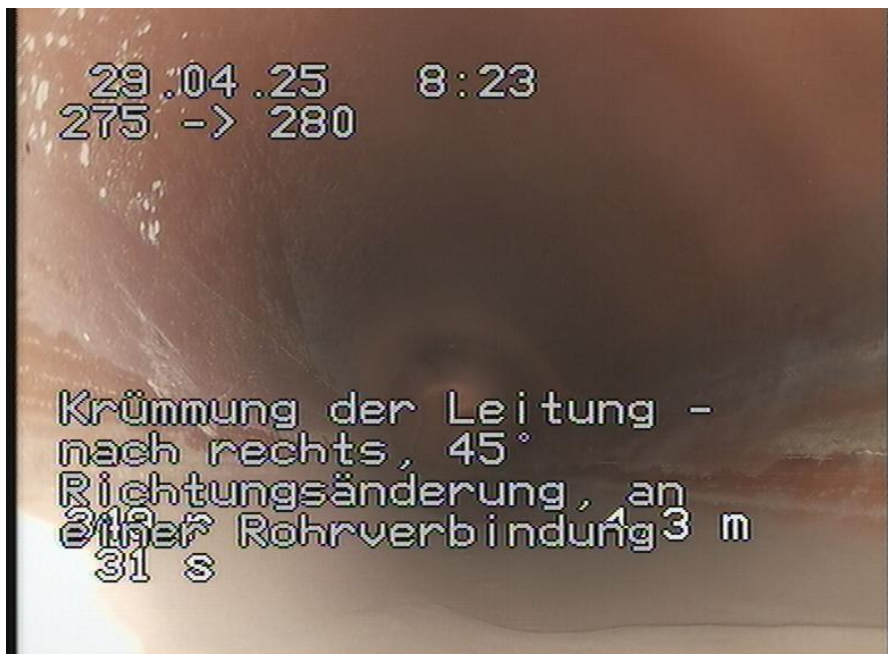

275-280_415.jpg, 00:04:37, 4.30m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 29.04.2025 - 275-280

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	275-280	122

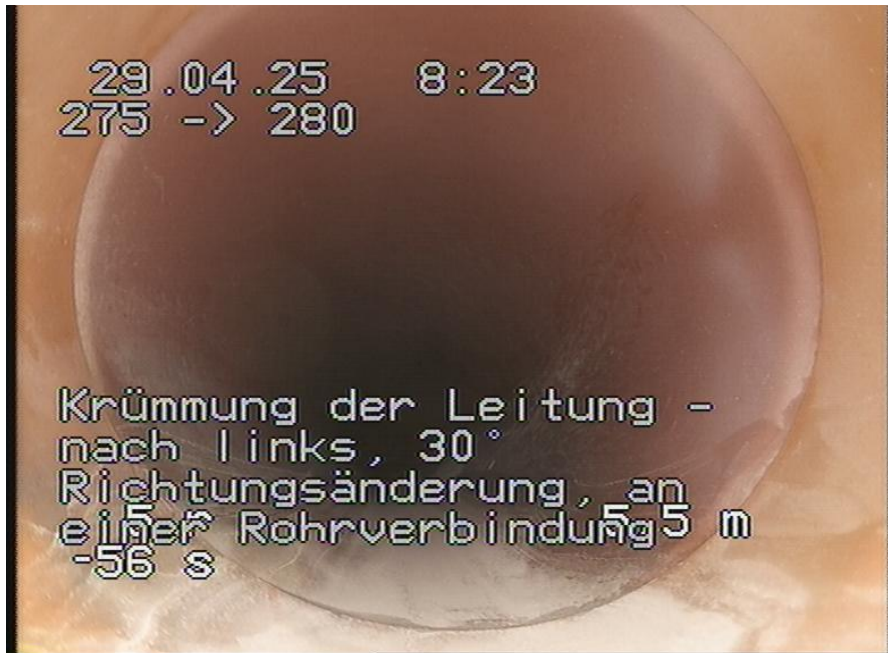

275-280_416.jpg, 00:04:58, 5.50m
Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung

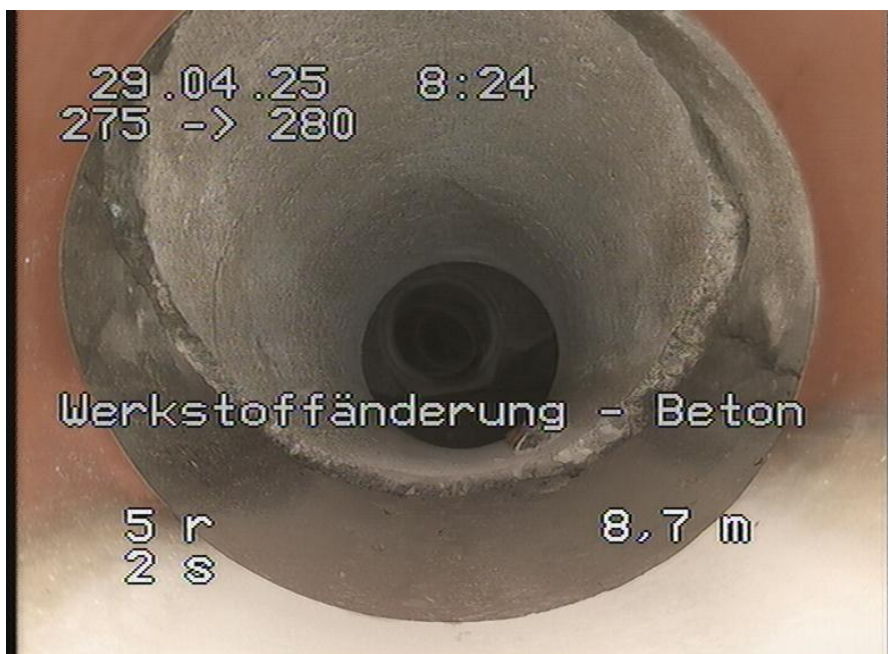

275-280_417.jpg, 00:05:27, 8.70m
Werkstoffänderung - Beton



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 29.04.2025 - 275-280

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	275-280	122



275-280_418.jpg, 00:05:50, 9.50m
Endknoten, Rohrende, 280