



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 346-347

Datum 24.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 346-347	Nr. 28
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 346	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 6,70
Lage Fahrbahn	Knoten unten 347	Insp. Länge [m] 6,70
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 250mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
346						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 346	00:00:00	346-347_1 13.jpg	
	1.90	BABCB	Rissbildung - klaffender Riss am Rohrumfang, 5mm breit von 3 Uhr bis 9 Uhr	00:00:32	346-347_1 14.jpg	3
	6.70	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 347	00:01:12	346-347_1 15.jpg	
347						




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 346-347

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	346-347	28



346-347_113.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 346

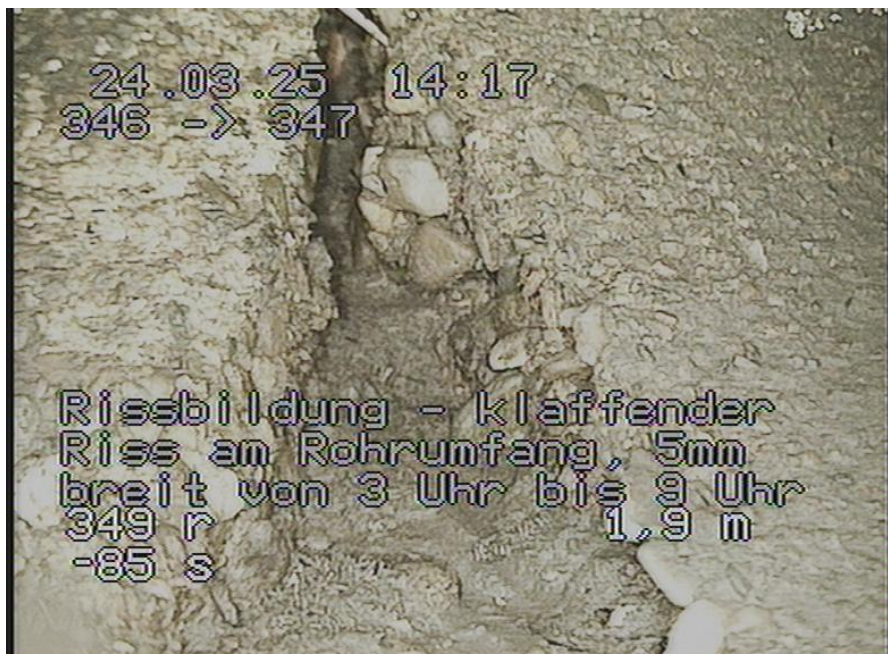

346-347_114.jpg, 00:00:32, 1.90m
Rissbildung - klaffender Riss am Rohrumfang, 5mm breit von 3 Uhr bis 9 Uhr



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 346-347

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	346-347	28



346-347_115.jpg, 00:01:12, 6.70m
Endknoten, Rohrende, 347