



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 29.04.2025 - 463-419

Datum 29.04.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 463-419	Nr. 132
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 463	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 69,23
Lage Fahrbahn	Knoten unten 419	Insp. Länge [m] 69,23
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Schmutzwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:510	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
463						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 463	00:00:00	463-419_4 56.jpg	
	1.23	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:19	463-419_4 57.jpg	
	12.37	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 200mm hoch bei 3 Uhr	00:01:16	463-419_4 58.jpg	
	12.69	BDA	Allgemeines Foto bei 12 Uhr / Putzstück	00:01:33	463-419_4 59.jpg	
	12.96	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:19	463-419_4 60.jpg	
	33.26	BDA	Allgemeines Foto bei 12 Uhr / Putzstück	00:04:58	463-419_4 61.jpg	
	69.23	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 419	00:08:37	463-419_4 62.jpg	
419						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 29.04.2025 - 463-419

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	463-419	132



463-419_456.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 463

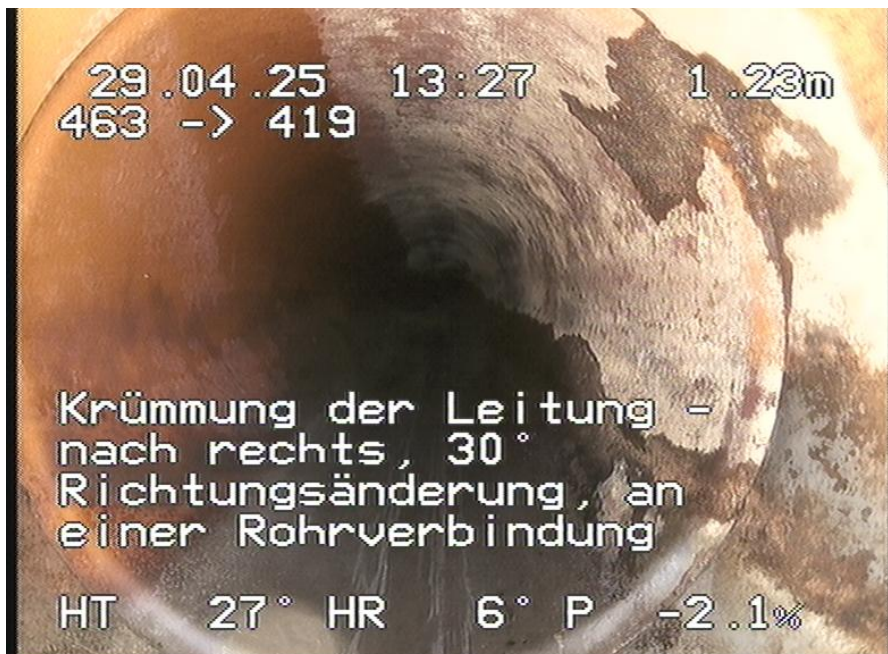


463-419_457.jpg, 00:00:19, 1.23m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 29.04.2025 - 463-419

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	463-419	132

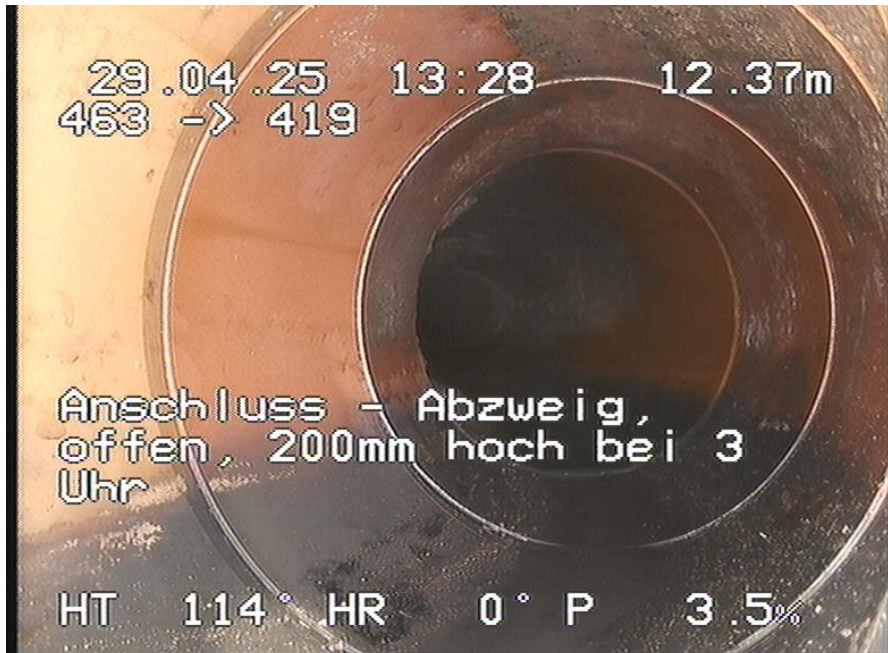

463-419_458.jpg, 00:01:16, 12.37m
Anschluss - Abzweig, offen, 200mm hoch bei 3 Uhr




463-419_459.jpg, 00:01:33, 12.69m
Allgemeines Foto bei 12 Uhr / Putzstück



Haltungsbilder - 29.04.2025 - 463-419

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	463-419	132

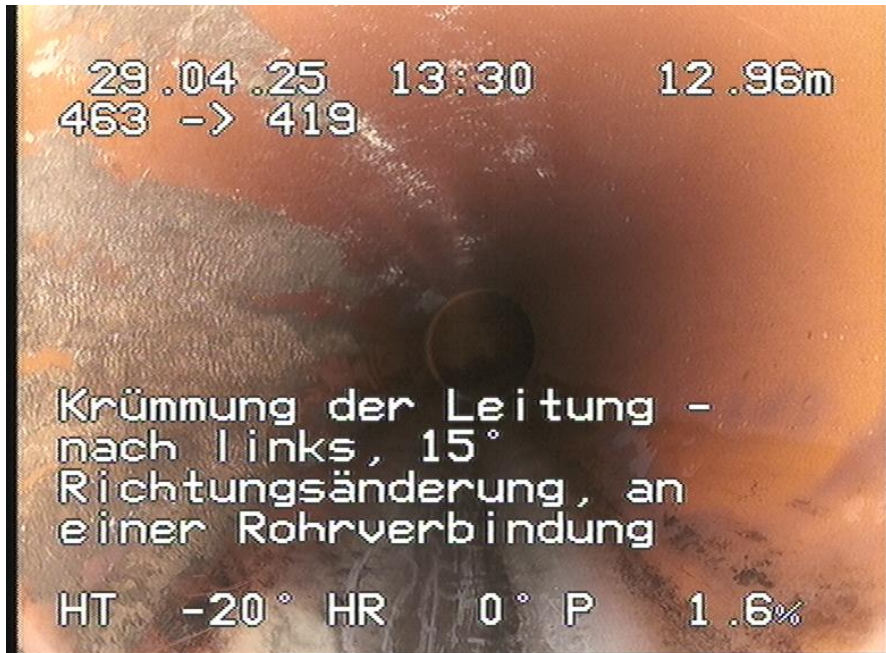


463-419_460.jpg, 00:02:19, 12.96m
Krümmung der Leitung - nach links, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



463-419_461.jpg, 00:04:58, 33.26m
Allgemeines Foto bei 12 Uhr / Putzstück

Haltungsbilder - 29.04.2025 - 463-419

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	463-419	132

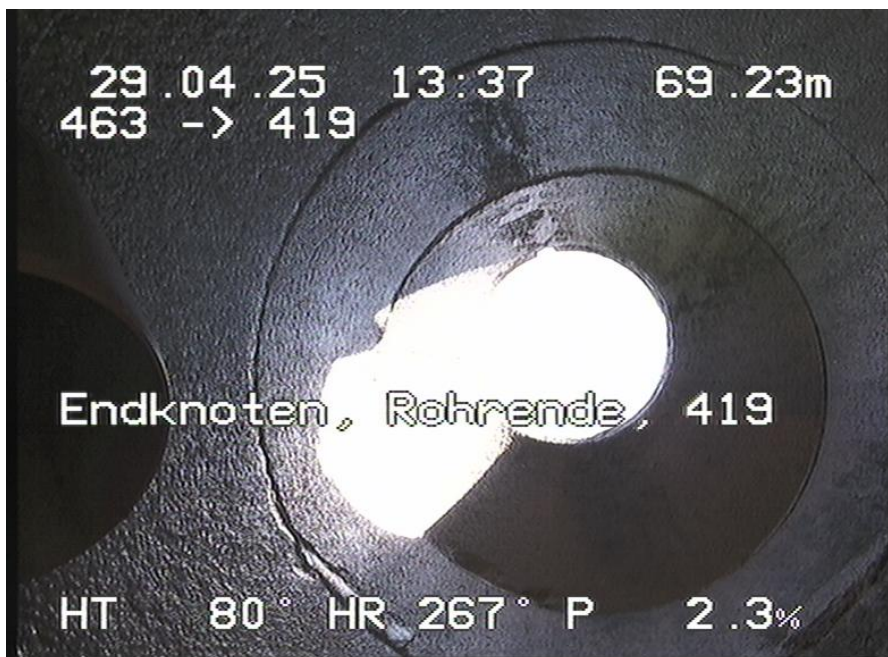

463-419_462.jpg, 00:08:37, 69.23m
Endknoten, Rohrende, 419