



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 30.04.2025 - 491-631

Datum 30.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 491-631	Nr. 149
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 491	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 26,60
Lage Fahrbahn	Knoten unten 631	Insp. Länge [m] 26,60
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr


Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:196	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
631						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 631	00:00:00	491-631_5 11.jpg	
	0.50	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:05:18	491-631_5 16.jpg	
	5.40	BAAB	Verformung - des Rohrquerschnitts, horizontal, 5% Reduzierung der Abmessung von 12 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:04:33	491-631_5 15.jpg	2
	12.60	BAAA	Verformung - des Rohrquerschnitts, vertikal, 5% Reduzierung der Abmessung von 1 Uhr bis 3 Uhr	00:03:50	491-631_5 14.jpg	2
	25.50	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:27	491-631_5 12.jpg	
	26.60	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 491	00:02:46	491-631_5 13.jpg	
491						




Haltungsbilder - 30.04.2025 - 491-631

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	491-631	149

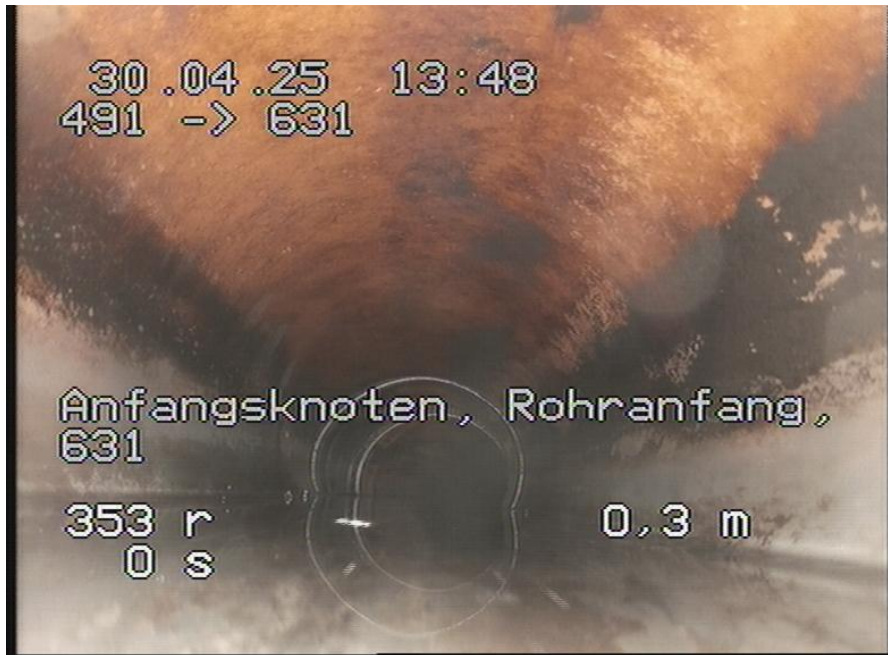

491-631_511.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 631

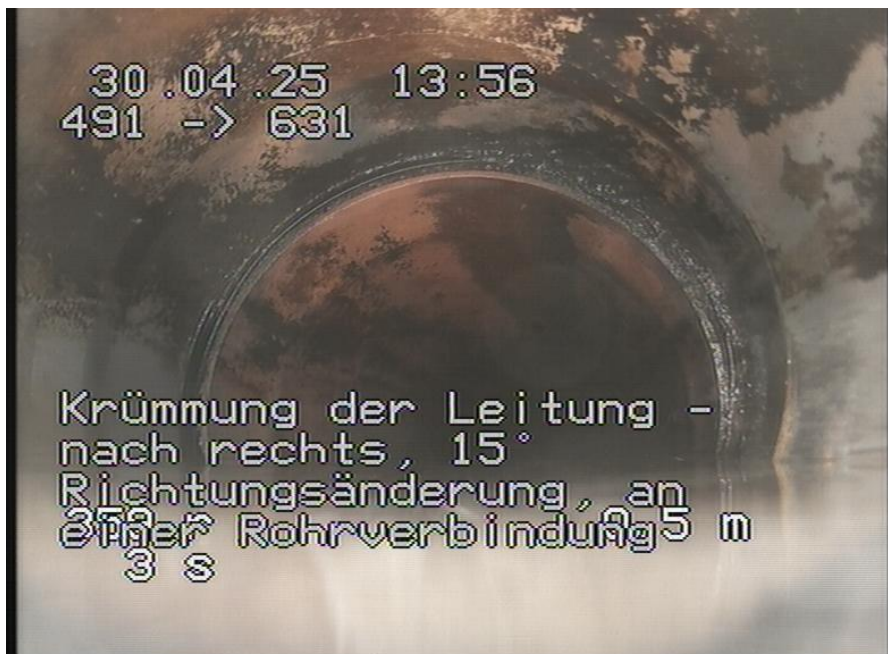


491-631_516.jpg, 00:05:18, 0.50m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 30.04.2025 - 491-631

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	491-631	149

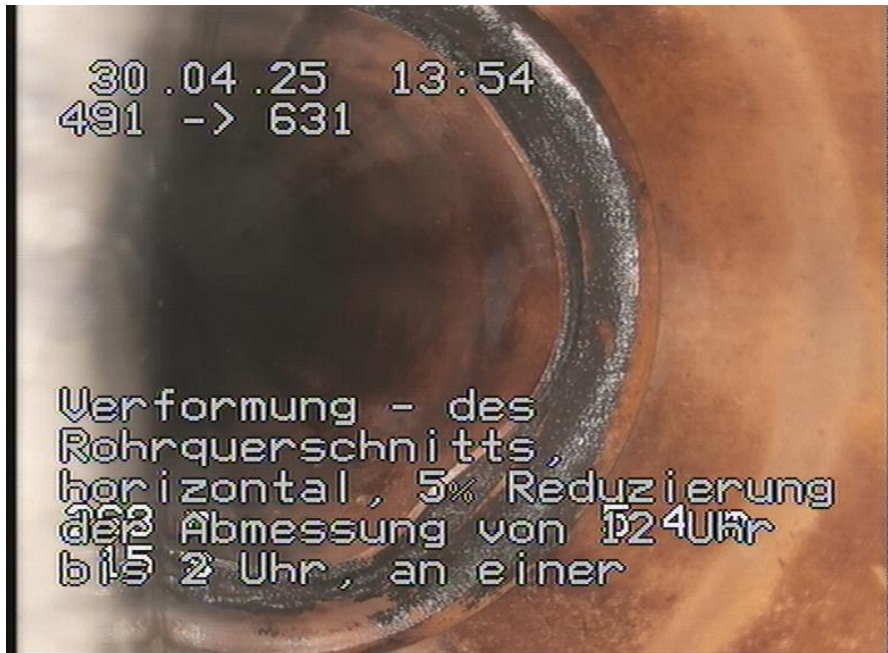

491-631_515.jpg, 00:04:33, 5.40m
Verformung - des Rohrquerschnitts, horizontal, 5% Reduzierung der Abmessung von 12 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung

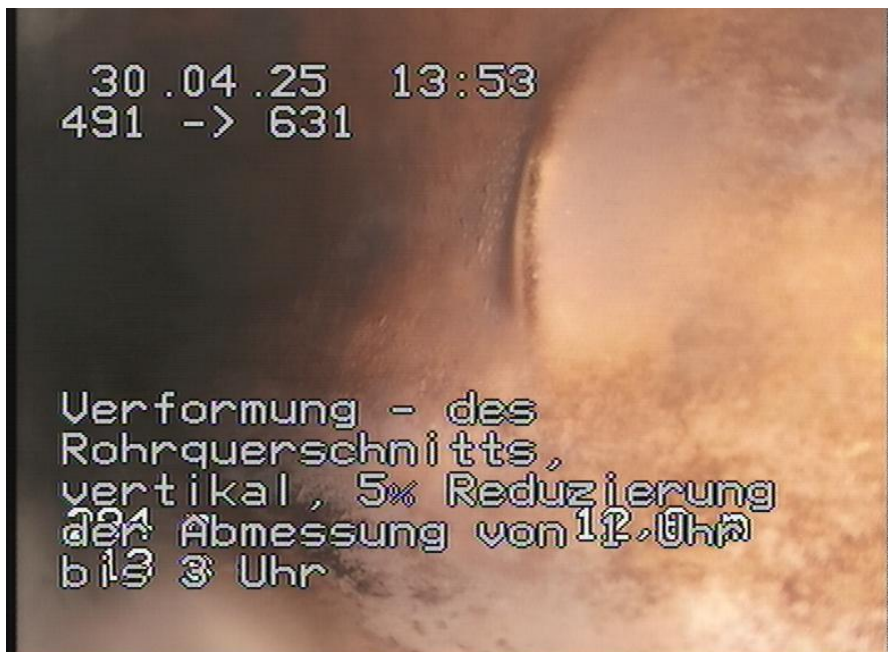

491-631_514.jpg, 00:03:50, 12.60m
Verformung - des Rohrquerschnitts, vertikal, 5% Reduzierung der Abmessung von 1 Uhr bis 3 Uhr




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 491-631

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	491-631	149

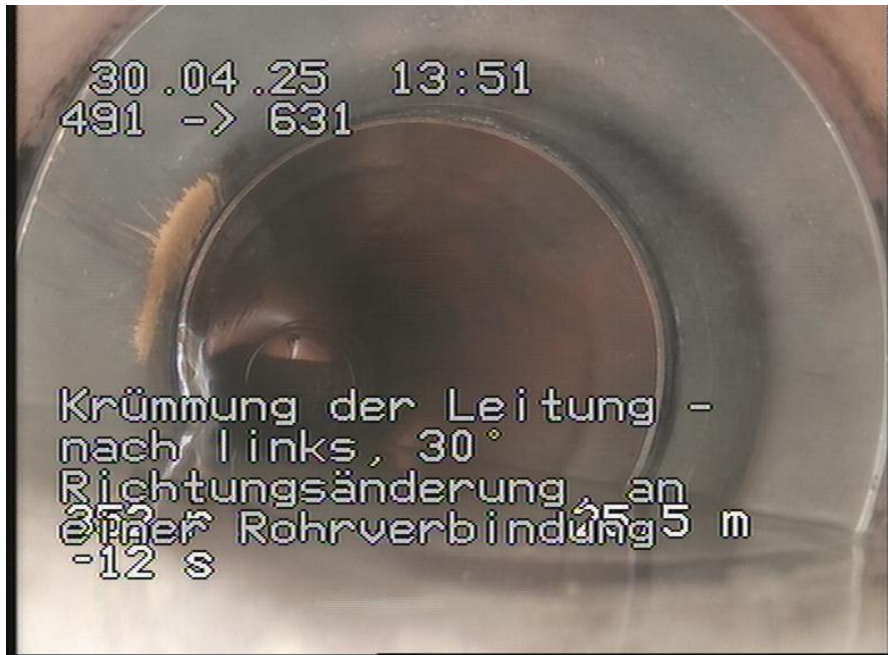

491-631_512.jpg, 00:02:27, 25.50m
Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



491-631_513.jpg, 00:02:46, 26.60m
Endknoten, Rohrende, 491