



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 560-319

Datum 24.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 560-319	Nr. 1
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 560	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 13,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 319	Insp. Länge [m] 13,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:96	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
319						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 319	00:00:00	560-319_1.jpg	
	3.30	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:33	560-319_2.jpg	
	3.30	AEDB	Werkstoffänderung - Beton, an einer Rohrverbindung	00:00:36	560-319_3.jpg	
	3.80	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 3 Uhr, Duktiles Gusseisen (GGG)	00:00:55	560-319_4.jpg	
	6.20	BACB	Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 400mm von 12 Uhr bis 6 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:01:44	560-319_5.jpg	3
	6.20	BAP	Hohlraum sichtbar - Hohlraum ausserhalb der Rohrleitung durch Schadstelle sichtbar von 1 Uhr bis 5 Uhr	00:02:02	560-319_6.jpg	5
	10.70	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 50mm hoch bei 12 Uhr, Grauguss (GG)	00:02:41	560-319_7.jpg	
	10.70	BAG	Anschluss -, 20% einragend bei 12 Uhr	00:03:14		2
	13.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 560	00:03:11	560-319_8.jpg	
560						




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 560-319

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	560-319	1

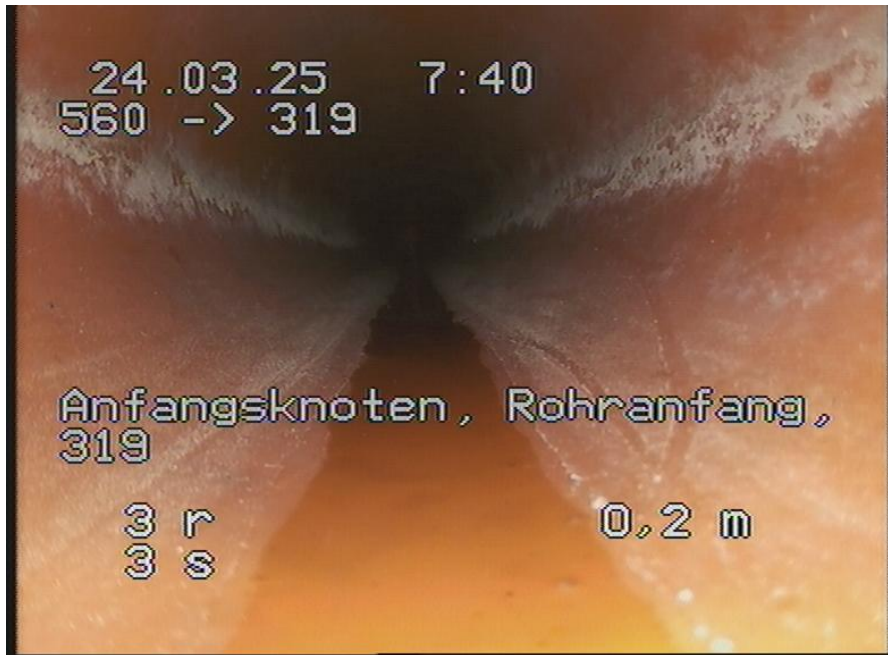

560-319_1.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 319

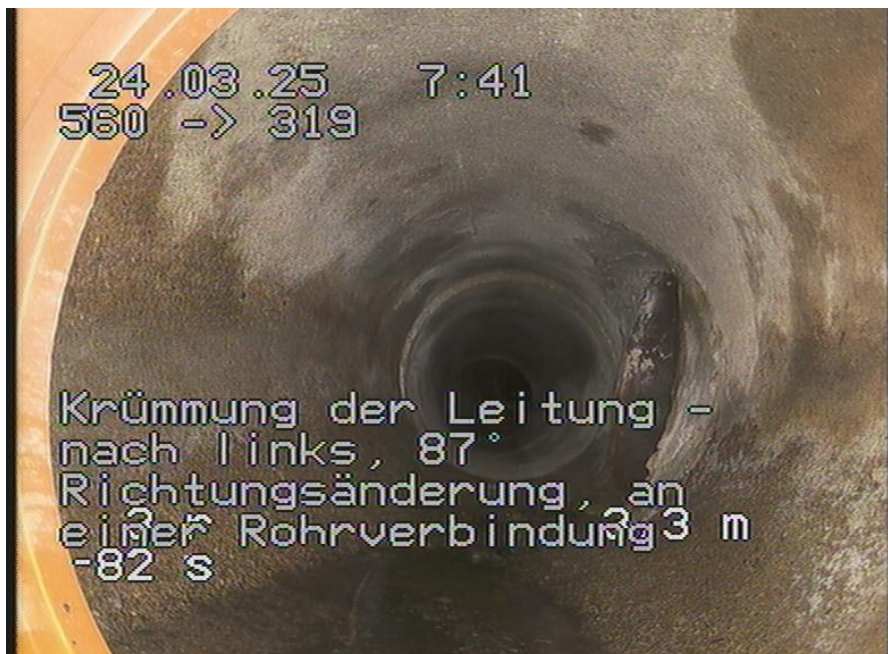

560-319_2.jpg, 00:00:33, 3.30m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 24.03.2025 - 560-319

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	560-319	1



560-319_3.jpg, 00:00:36, 3.30m
Werkstoffänderung - Beton, an einer Rohrverbindung



560-319_4.jpg, 00:00:55, 3.80m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 3 Uhr, Duktils Gusseisen (GGG)



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach


Haltungsbilder - 24.03.2025 - 560-319

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	560-319	1



560-319_5.jpg, 00:01:44, 6.20m

Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 400mm von 12 Uhr bis 6 Uhr, an einer Rohrverbindung

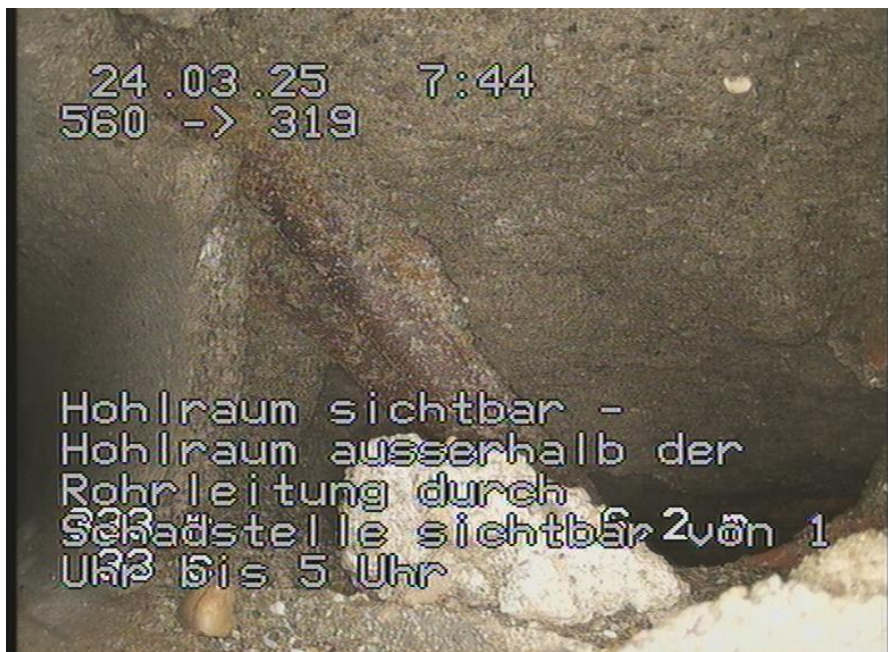


560-319_6.jpg, 00:02:02, 6.20m

Hohlraum sichtbar - Hohlraum ausserhalb der Rohrleitung durch Schadstelle sichtbar von 1 Uhr bis 5 Uhr




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 560-319

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	560-319	1

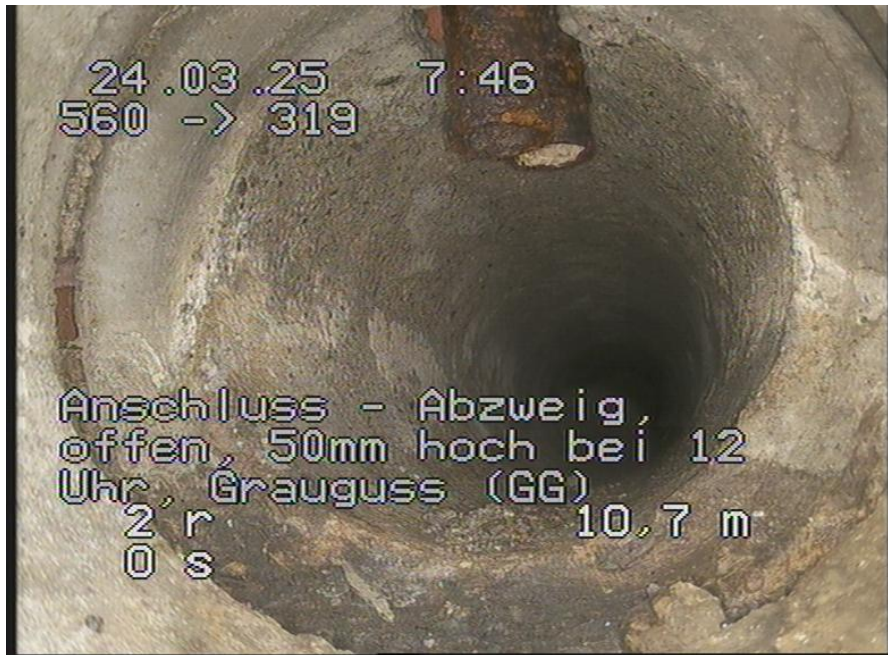

560-319_7.jpg, 00:02:41, 10.70m
Anschluss - Abzweig, offen, 50mm hoch bei 12 Uhr, Grauguss (GG)

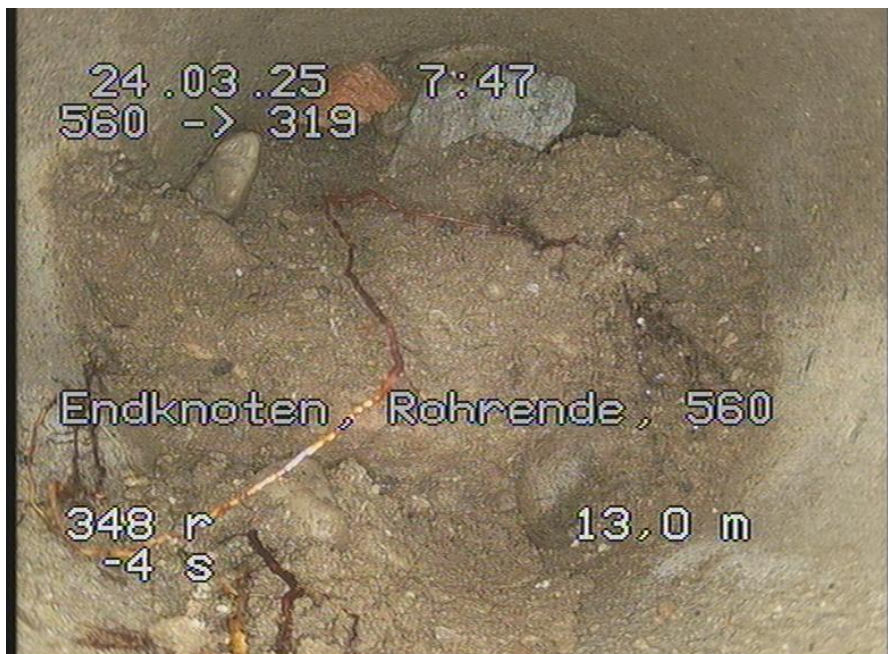

560-319_8.jpg, 00:03:11, 13.00m
Endknoten, Rohrende, 560