



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 593-326

Datum 24.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 593-326	Nr. 10
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 593	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 2,60
Lage Fahrbahn	Knoten unten 326	Insp. Länge [m] 2,60
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 100mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

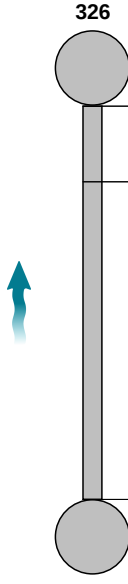1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 326	00:00:00	593-326_4 0.jpg	
	0.50	BAIAB	Einragendes Dichtungsmat. - Dichtring einragend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb der Rohrmitte von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:19	593-326_4 1.jpg	2
	2.60	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 593 / Aufstandsbogen	00:01:58		



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 593-326

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	593-326	10



593-326_40.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 326

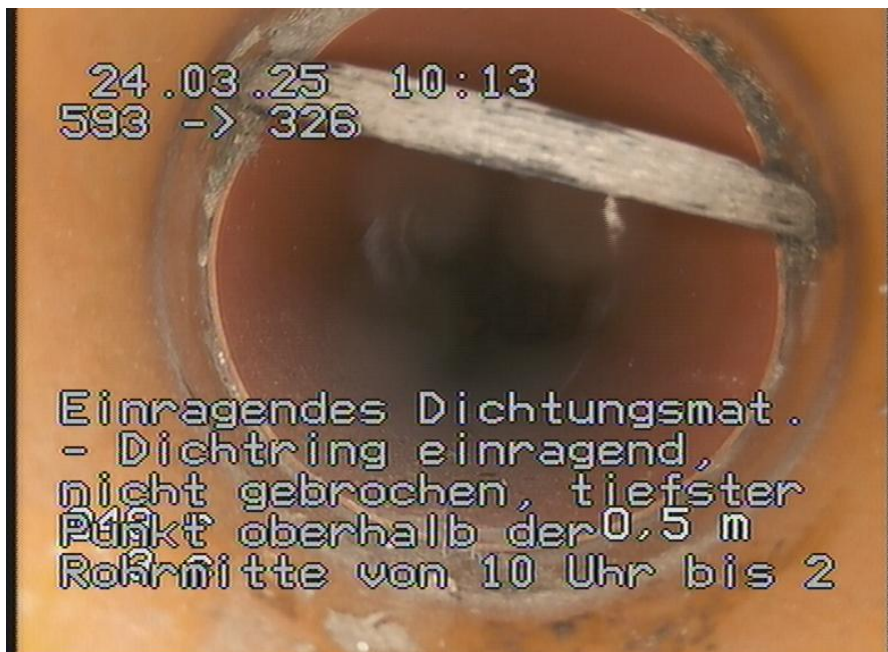

593-326_41.jpg, 00:00:19, 0.50m
Einragendes Dichtungsmat. - Dichtring einragend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb der Rohrmittle von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung