



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 637-486

Datum 26.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 637-486	Nr. 88
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 637	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 5,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 486	Insp. Länge [m] 5,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 486	00:00:00	637-486_2 95.jpg	
	0.20	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 200mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:00:15	637-486_2 96.jpg	
	5.00	BACC	Rohrbruch/Einsturz - Einsturz (Konstruktionsgefüge vollständig zerstört) von 9 Uhr bis 5 Uhr	00:00:53	637-486_2 97.jpg	5
	5.00	BDCYY	Abbruch der Inspektion / Einsturz	00:01:11	637-486_2 98.jpg	



Haltungsbilder - 26.03.2025 - 637-486

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	637-486	88



637-486_295.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 486



637-486_296.jpg, 00:00:15, 0.20m
Anschluss - Abzweig, offen, 200mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 637-486

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	637-486	88

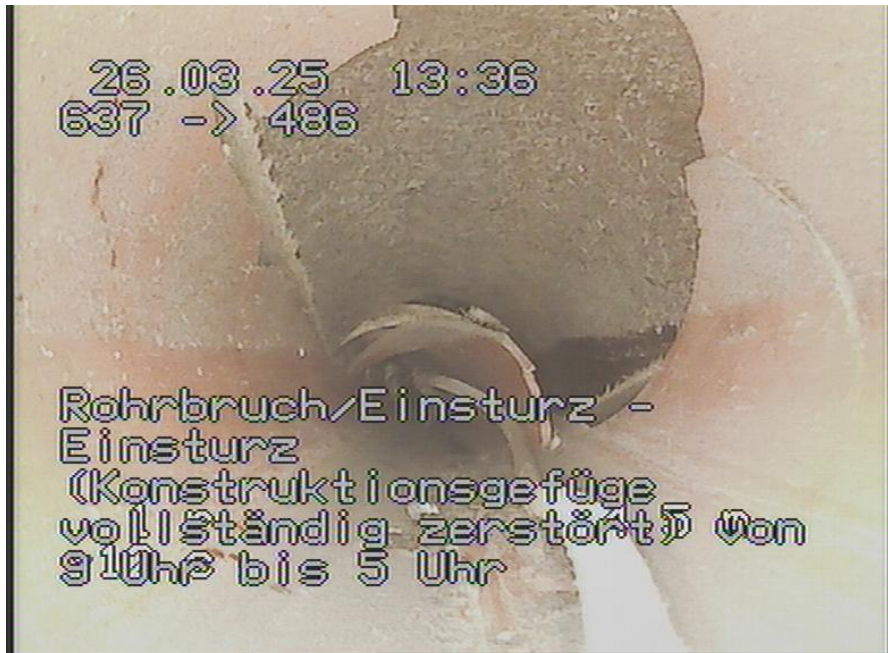

637-486_297.jpg, 00:00:53, 5.00m
Rohrbruch/Einsturz - Einsturz (Konstruktionsgefüge vollständig zerstört) von 9 Uhr bis 5 Uhr



637-486_298.jpg, 00:01:11, 5.00m
Abbruch der Inspektion / Einsturz