



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 30.04.2025 - 676-484

Datum 30.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 676-484	Nr. 144
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 676	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 33,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 484	Insp. Länge [m] 33,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:247	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
-------	----	--------	-------------	------	------	-------

484



0.00

BCDXP

Anfangsknoten, Rohranfang, 484

00:00:00 676-484_4
88.jpg

0.30

BCCBY

Krümmung der Leitung - nach rechts, 67° Richtungsänderung,
an einer Rohrverbindung

00:00:43 676-484_4
89.jpg

0.60

A01 BBCB

Ablagerungen - grobes Material, 15% der Höhe der
Rohrleitung von 4 Uhr bis 8 Uhr, Anfang

00:01:02 676-484_4
90.jpg

5.20

BCCAY

Krümmung der Leitung - nach links, 90° Richtungsänderung,
an einer Rohrverbindung

00:01:54 676-484_4
91.jpg

9.70

B01 BBCB

Ablagerungen - grobes Material, 15% der Höhe der
Rohrleitung von 4 Uhr bis 8 Uhr, Ende

00:02:33 676-484_4
92.jpg 2

33.40

BBCB

Ablagerungen - grobes Material, 70% der Höhe der
Rohrleitung von 2 Uhr bis 10 Uhr

00:03:55 676-484_4
93.jpg 5

33.50

BDCYY

Abbruch der Inspektion / kein weiterkommen, konnte nicht
gereinigt werden

00:03:58 676-484_4
94.jpg




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 676-484

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	676-484	144

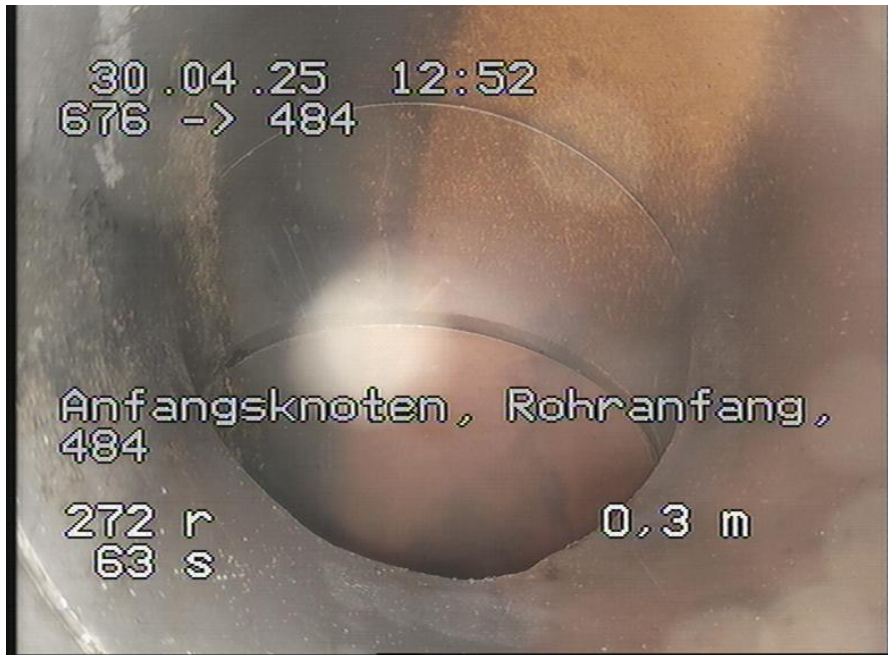

676-484_488.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 484

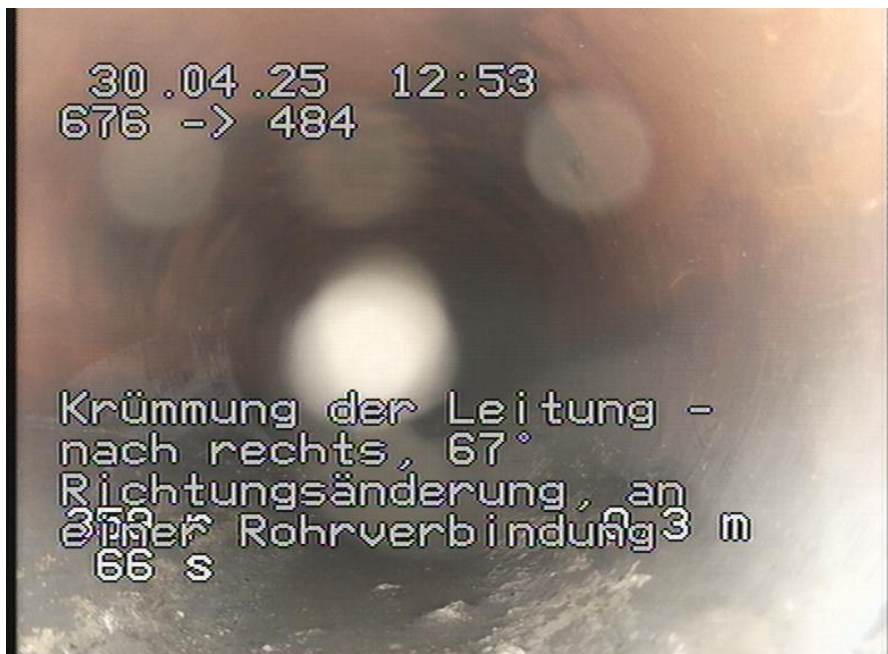

676-484_489.jpg, 00:00:43, 0.30m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 67° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 676-484

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	676-484	144

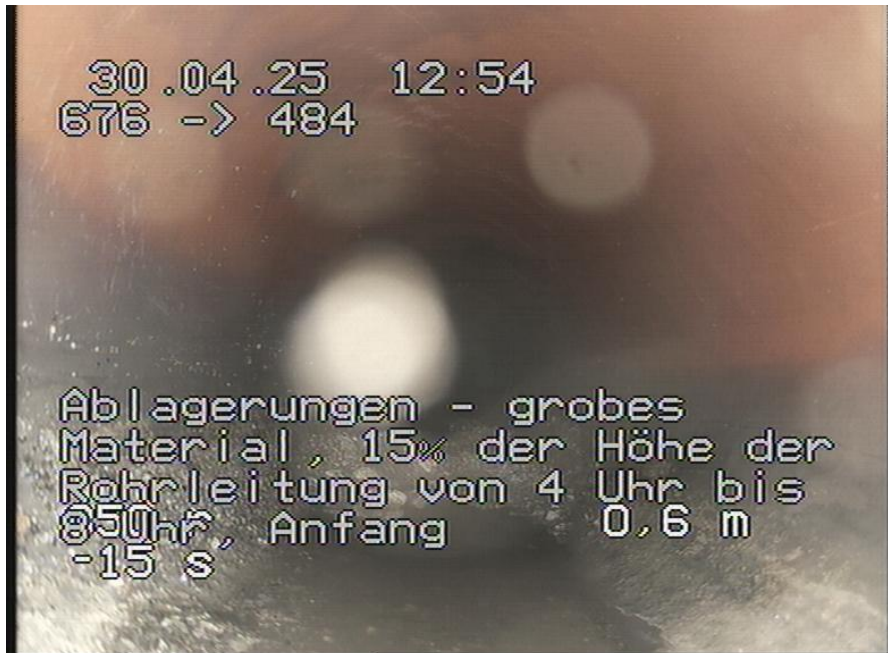

676-484_490.jpg, 00:01:02, 0.60m
Ablagerungen - grobes Material, 15% der Höhe der Rohrleitung von 4 Uhr bis 8 Uhr, Anfang

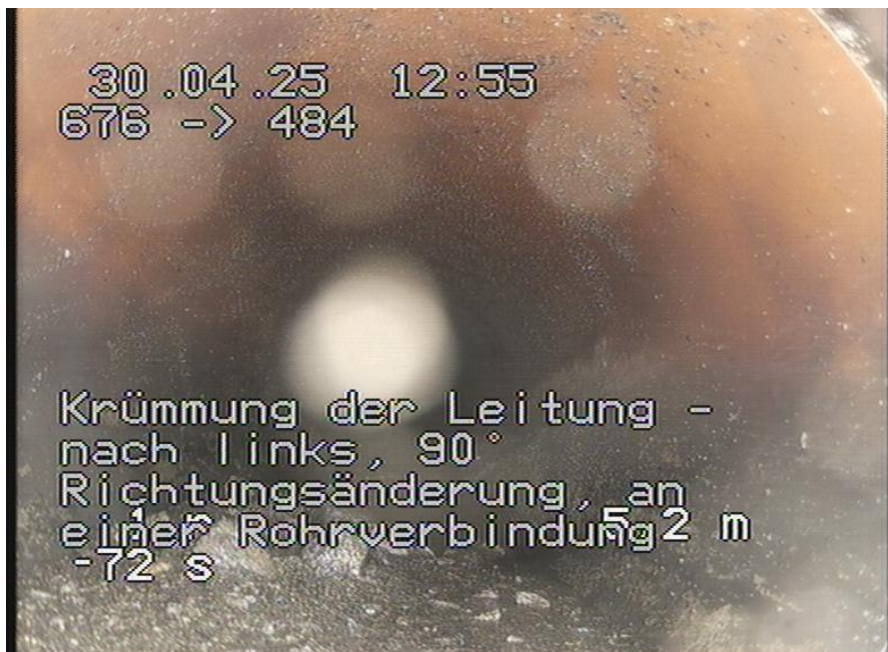


676-484_491.jpg, 00:01:54, 5.20m
Krümmung der Leitung - nach links, 90° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 30.04.2025 - 676-484

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	676-484	144

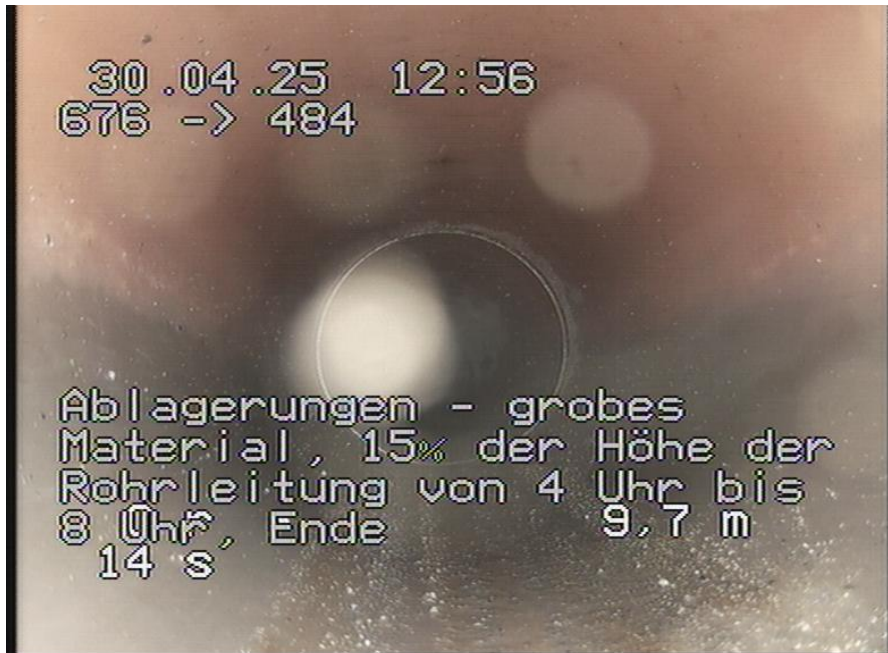


676-484_492.jpg, 00:02:33, 9.70m
Ablagerungen - grobes Material, 15% der Höhe der Rohrleitung von 4 Uhr bis 8 Uhr, Ende

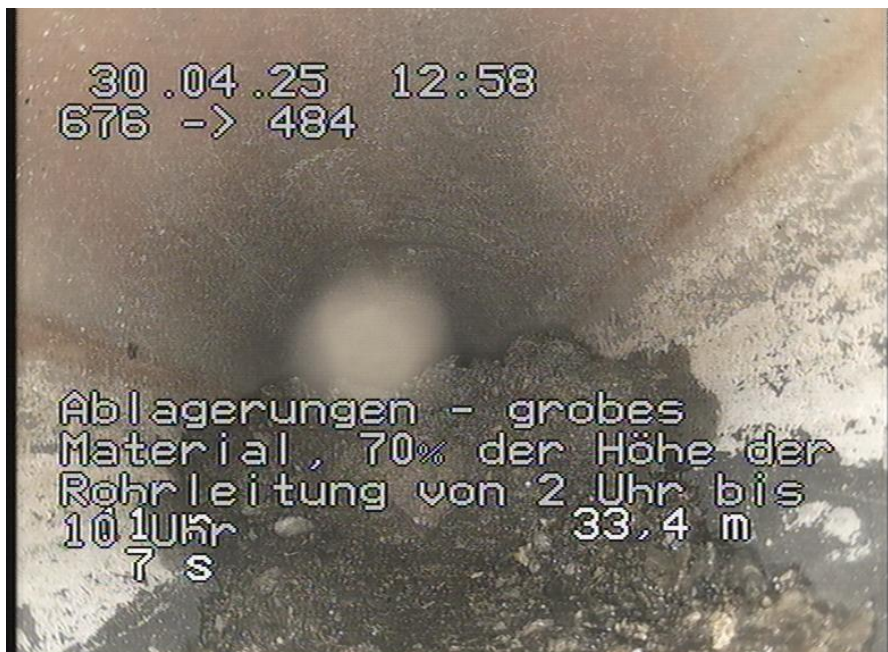

676-484_493.jpg, 00:03:55, 33.40m
Ablagerungen - grobes Material, 70% der Höhe der Rohrleitung von 2 Uhr bis 10 Uhr

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 676-484

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	676-484	144

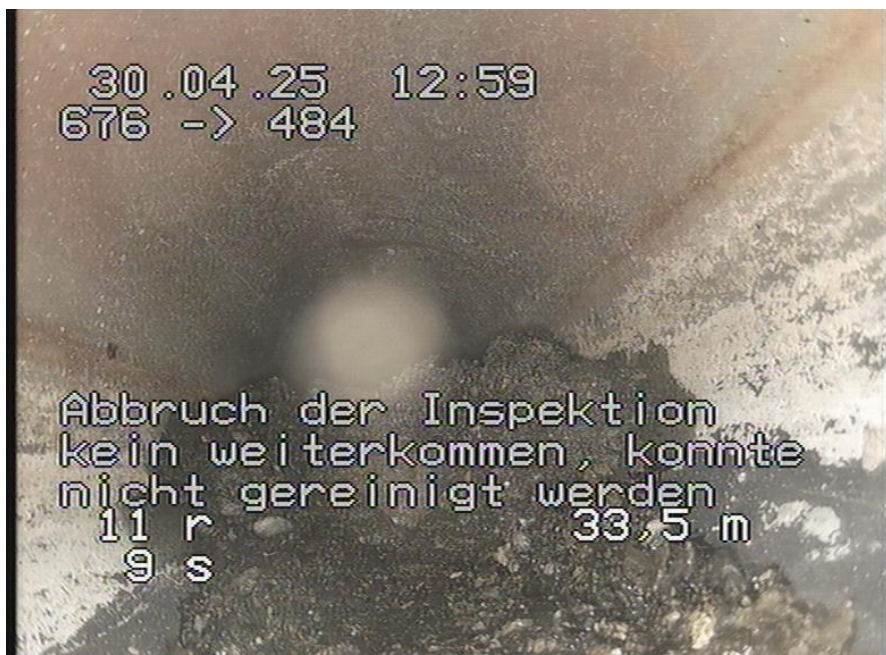

676-484_494.jpg, 00:03:58, 33.50m

Abbruch der Inspektion / kein weiterkommen, konnte nicht gereinigt werden