



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 08.05.2025 - 696-496

Datum 08.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 696-496	Nr. 182
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 696	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 43,60
Lage Fahrbahn	Knoten unten 496	Insp. Länge [m] 43,60
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 100mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Nein
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:321	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
696	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 696	00:00:00	696-496_657.jpg	
	0.40	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung	00:00:18	696-496_658.jpg	
	2.60	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung	00:00:37	696-496_659.jpg	
	3.90	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung	00:01:03	696-496_660.jpg	
	32.50	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung	00:02:49	696-496_661.jpg	
	33.50	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung	00:03:06	696-496_662.jpg	
	33.50	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC) / Einmündung nach rechts	00:03:09	696-496_663.jpg	
	33.50	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser	00:04:41		
	36.00	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung	00:04:01	696-496_664.jpg	
	37.20	BAAA	Verformung - des Rohrquerschnitts, vertikal, 15% Reduzierung der Abmessung von 10 Uhr bis 2 Uhr	00:04:22	696-496_665.jpg	5
	41.10	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung	00:05:23	696-496_666.jpg	
	42.80	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung	00:05:49	696-496_667.jpg	
	42.80	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC) / Einmündung nach rechts	00:05:52	696-496_668.jpg	
	43.10	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:06:09	696-496_669.jpg	
	43.10	BAHD	Schadhafter Anschluss - beschädigt bei 9 Uhr	00:06:46	696-496_670.jpg	3
	43.10	BABBB	Rissbildung - Riss am Rohrumfang, 1mm breit von 10 Uhr bis 3 Uhr	00:06:52	696-496_671.jpg	3
	43.60	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 496	00:07:24	696-496_672.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182



696-496_657.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 696



696-496_658.jpg, 00:00:18, 0.40m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182



696-496_659.jpg, 00:00:37, 2.60m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung



696-496_660.jpg, 00:01:03, 3.90m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182

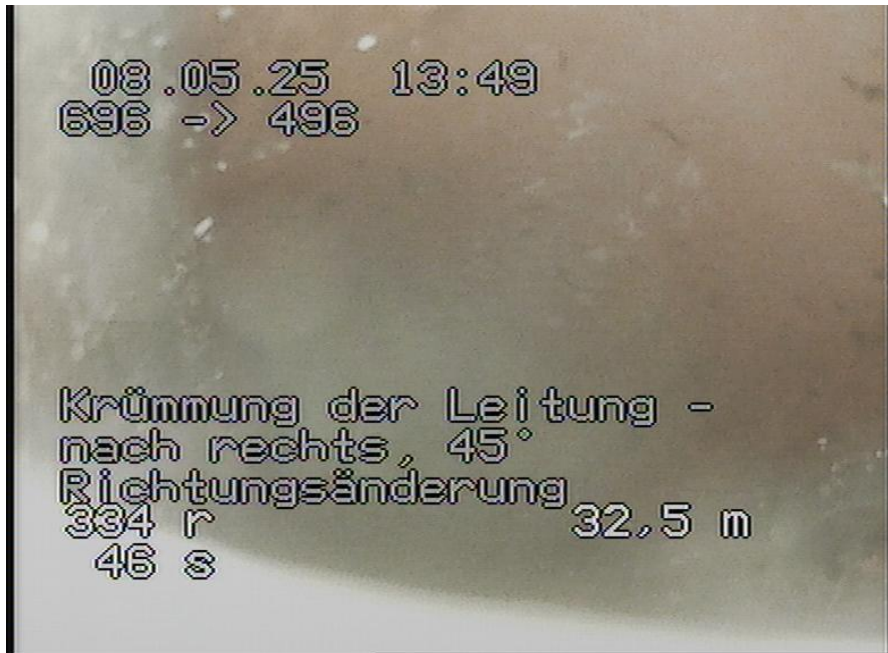

696-496_661.jpg, 00:02:49, 32.50m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung

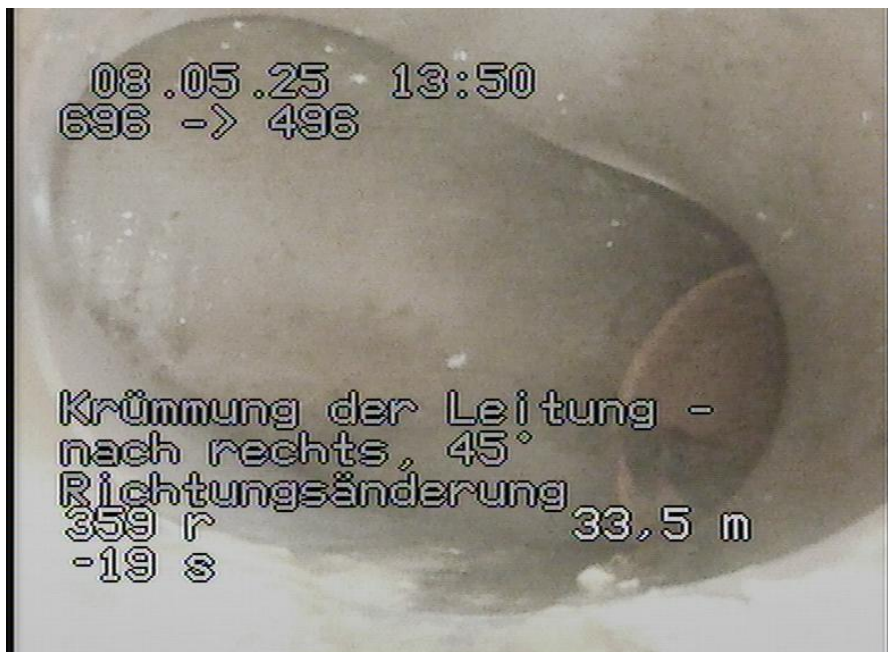


696-496_662.jpg, 00:03:06, 33.50m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung




Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182

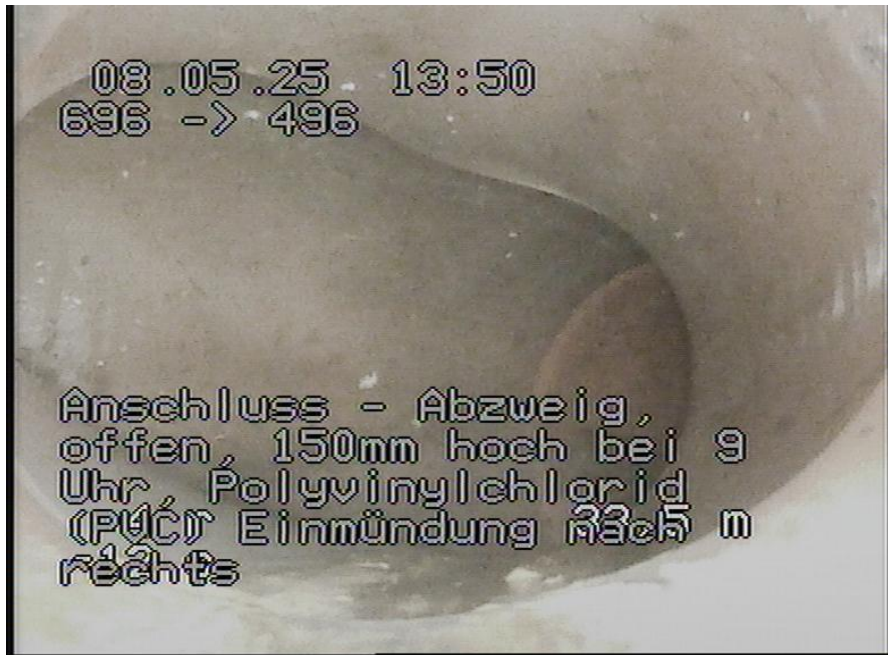

696-496_663.jpg, 00:03:09, 33.50m

Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC) / Einmündung nach rechts

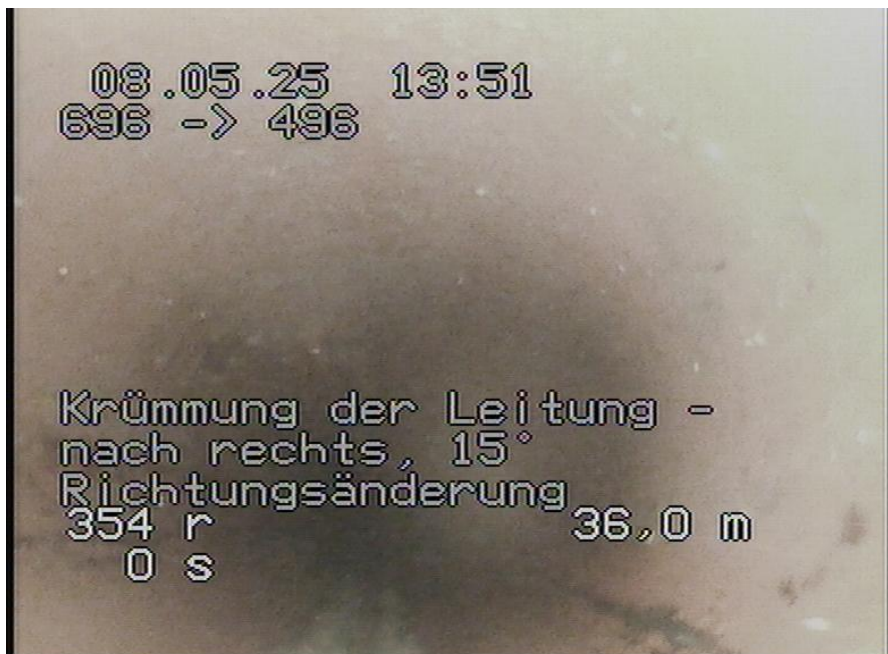


696-496_664.jpg, 00:04:01, 36.00m

Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung




Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182

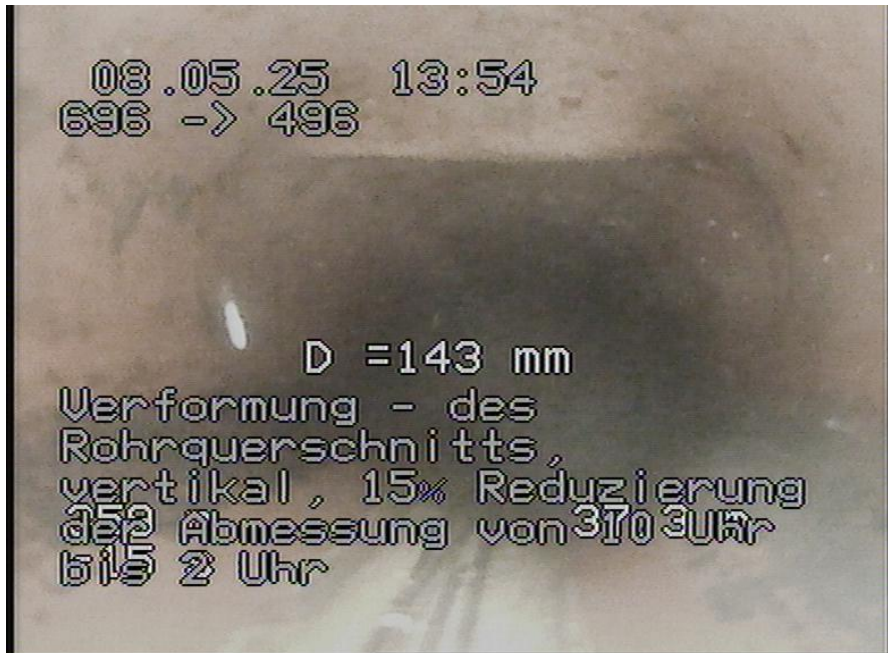

696-496_665.jpg, 00:04:22, 37.20m

Verformung - des Rohrquerschnitts, vertikal, 15% Reduzierung der Abmessung von 10 Uhr bis 2 Uhr

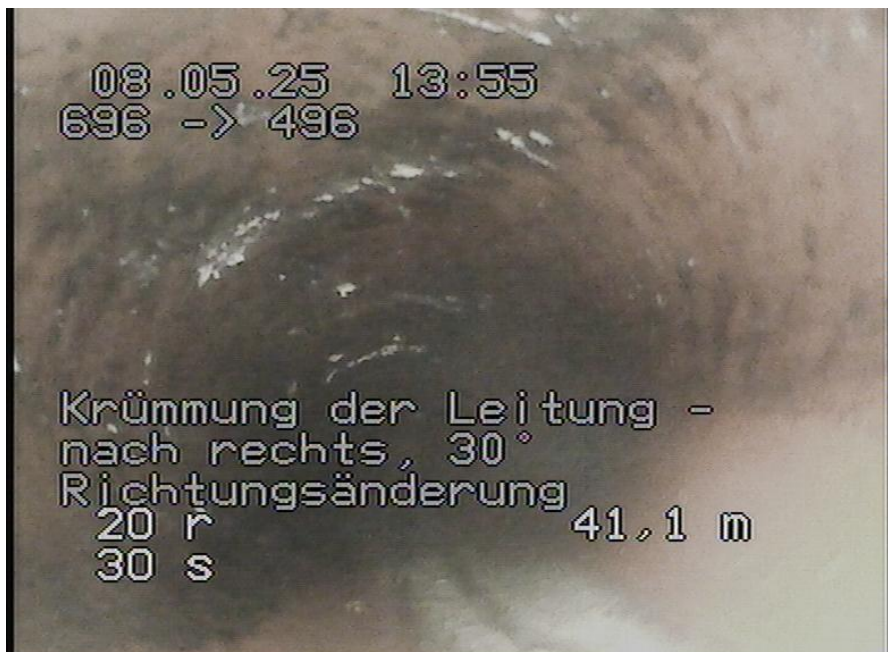


696-496_666.jpg, 00:05:23, 41.10m

Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung




Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182

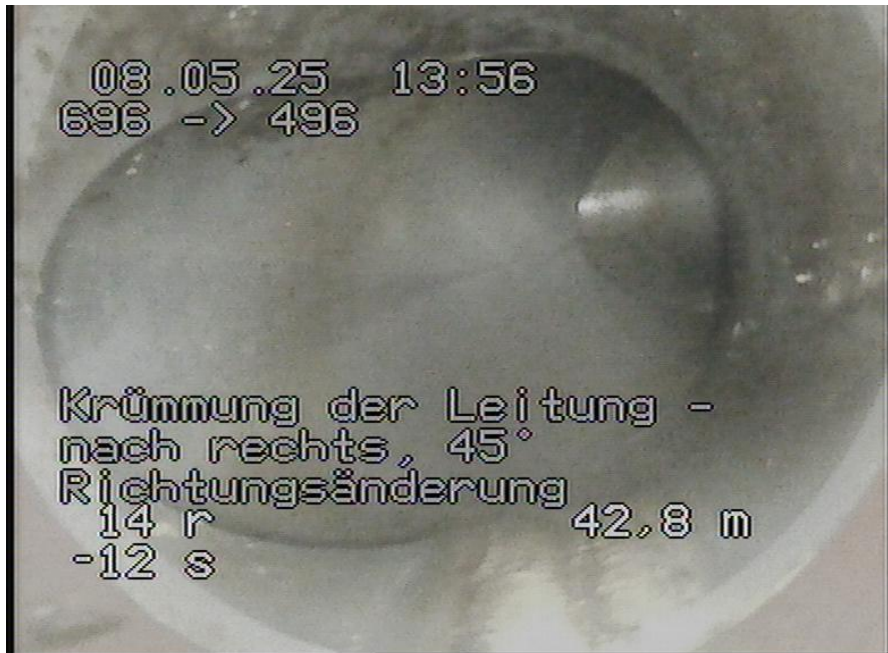

696-496_667.jpg, 00:05:49, 42.80m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung

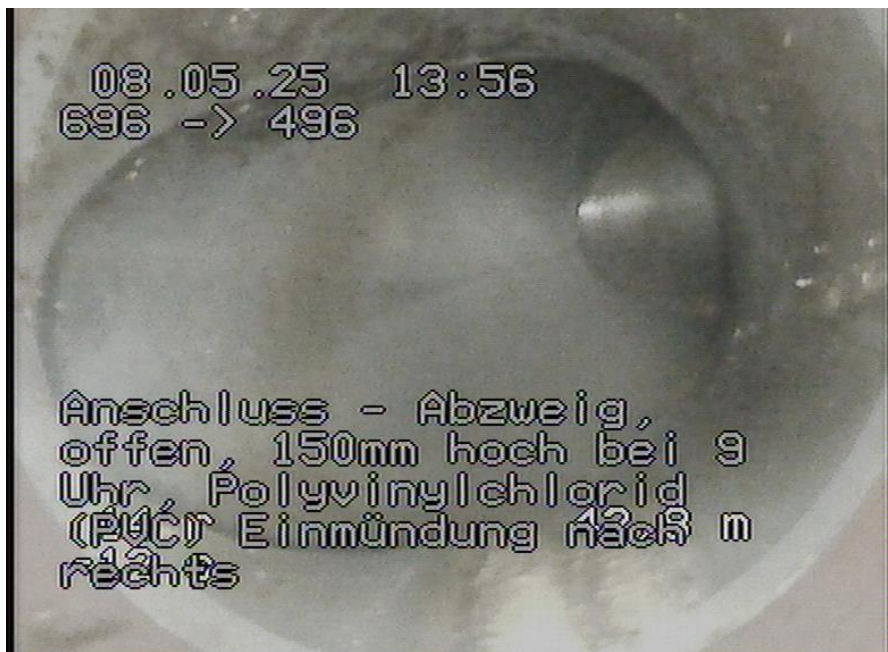


696-496_668.jpg, 00:05:52, 42.80m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC) / Einmündung nach rechts



Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182

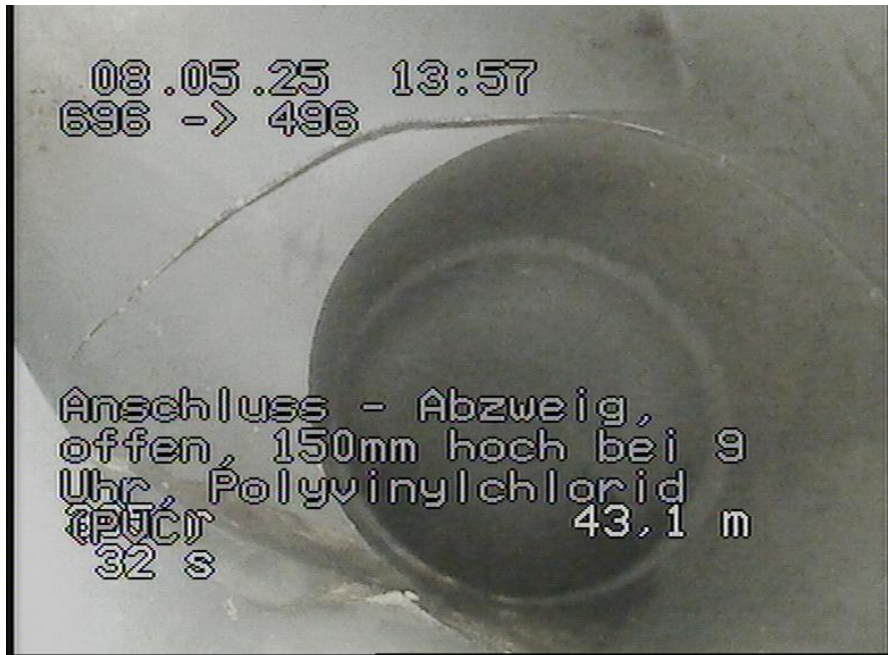

696-496_669.jpg, 00:06:09, 43.10m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



696-496_670.jpg, 00:06:46, 43.10m
Schadhafter Anschluss - beschädigt bei 9 Uhr



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 08.05.2025 - 696-496

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	08.05.2025	696-496	182



696-496_671.jpg, 00:06:52, 43.10m
Rissbildung - Riss am Rohrumfang, 1mm breit von 10 Uhr bis 3 Uhr

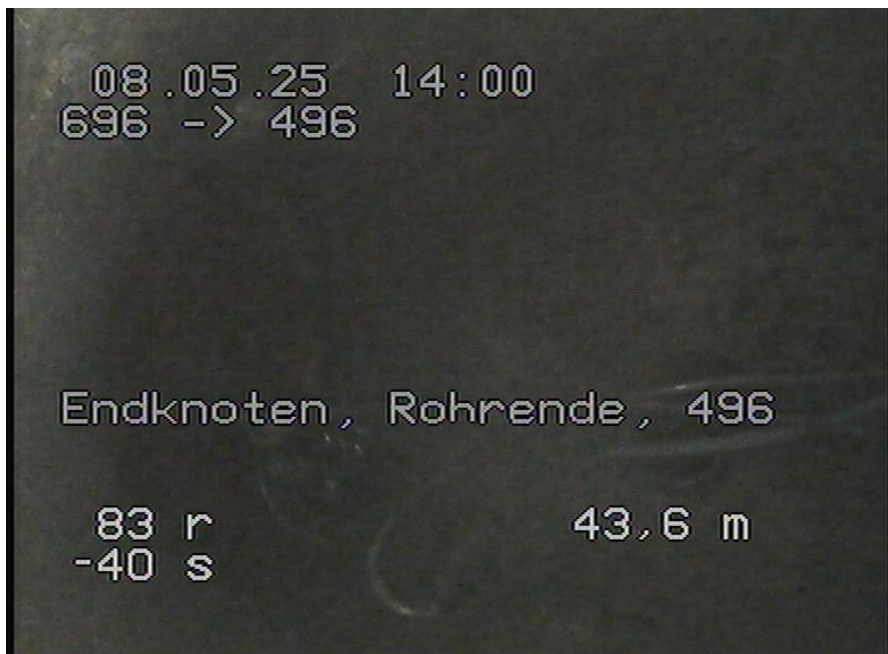

696-496_672.jpg, 00:07:24, 43.60m
Endknoten, Rohrende, 496